

# 작업결과 보고서

공 사 명 : MOTOR REWINDING

작업기간		감독부서	전기파트
	1 MOTOR COIL권선 37KW4P 2 BEARING교환 (6314/6314) 3 체습 HEATER		
작업결과 확인	양호		

## 사 진 대 장




입고검사

분해 전




입고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항 이상

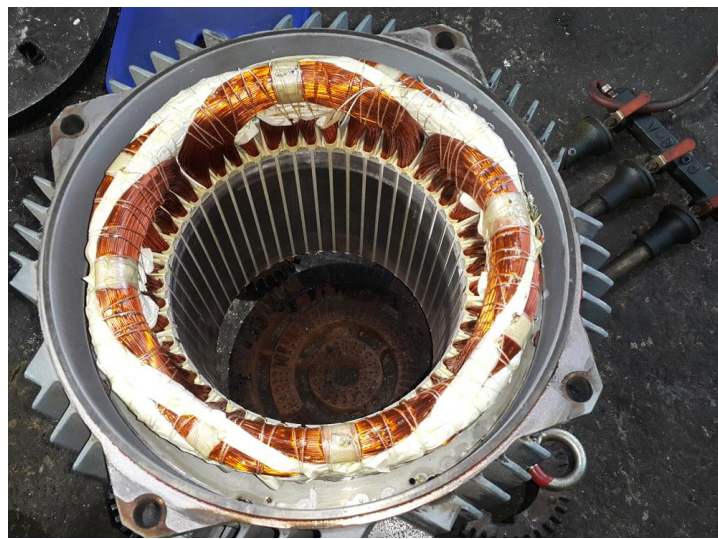

입고검사

분해 후 권체

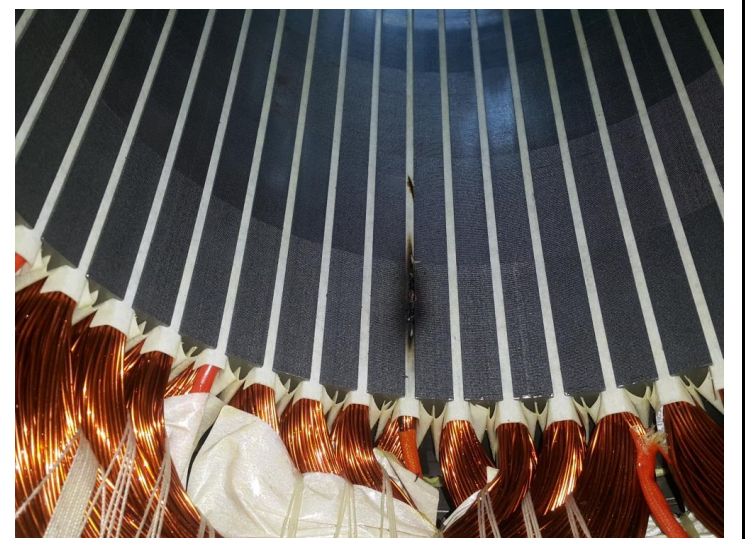

입고검사

STATOR권선 지락소순




입고검사      양측 HOUSING 1~2/100로 양호



입고검사      6314 2EA BEARING 교환



제습 HEATER      절연저항 & 권선저항

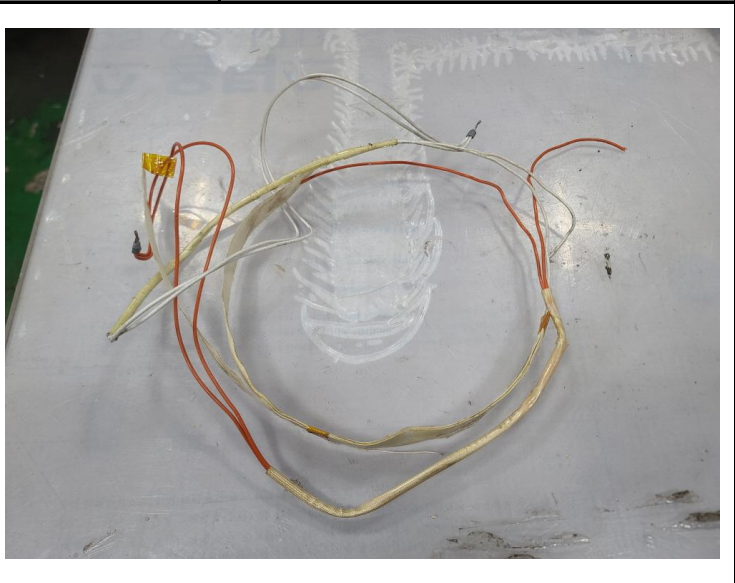


제습 HEATER      취외 후 재 사용 불가하여 교환 2EA



ROTOR      RUNOUT CHECK 실시 양호



STATOR 권체      재 권선 실시

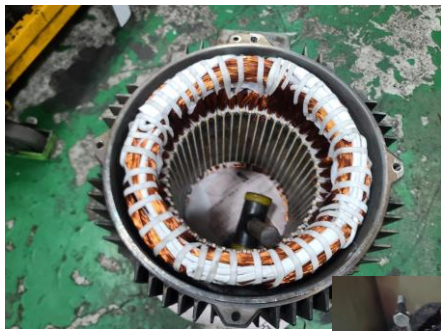


STATOR 권체

결선 후 건조 실시



소모품

제습 HEATER & BEARING

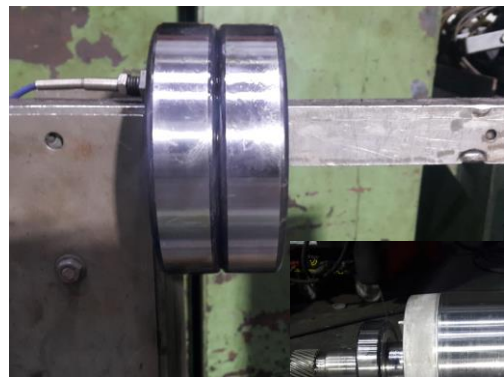

ROTOR

BEARING 예열교환 조립 실시



STATOR 권체

절연건조 후 제습 HEATER 교환



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항



출고검사

절연내력 시험



220V 5회 감아  
실CURRENT 0.22A

체습HEATER 검사      절연저항 & 권선저항



출고검사      시운전 TEST 실시



출고검사      시운전 TEST 운전 CURRENT



출고검사      진동 검사



출고검사      소음검사



출고검사 후      COLOR PAINTING