

입고검사 REPORT

고 객 명: (주)

공 사 명: SIEMENS VECTOR MOTOR OVERHAUL

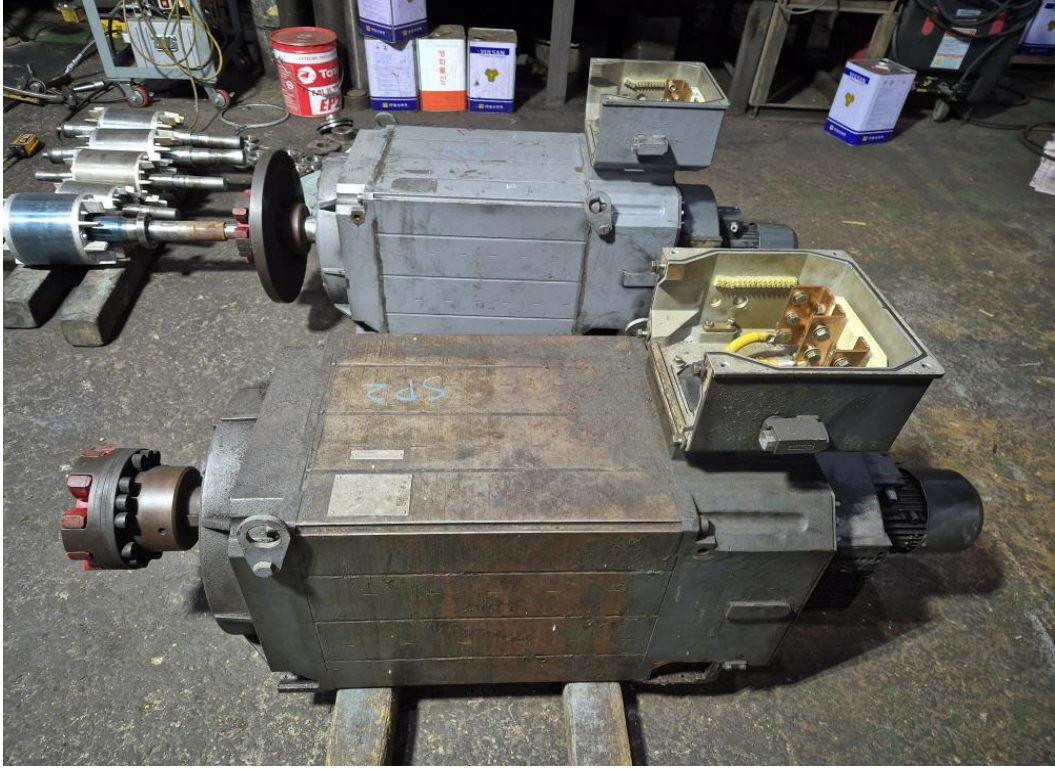
규 격: 113~147KW 340~460V 34~46Hz 1000~1360RPM

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 교환
BLOWER BEARING교환
입 출고검사 및 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



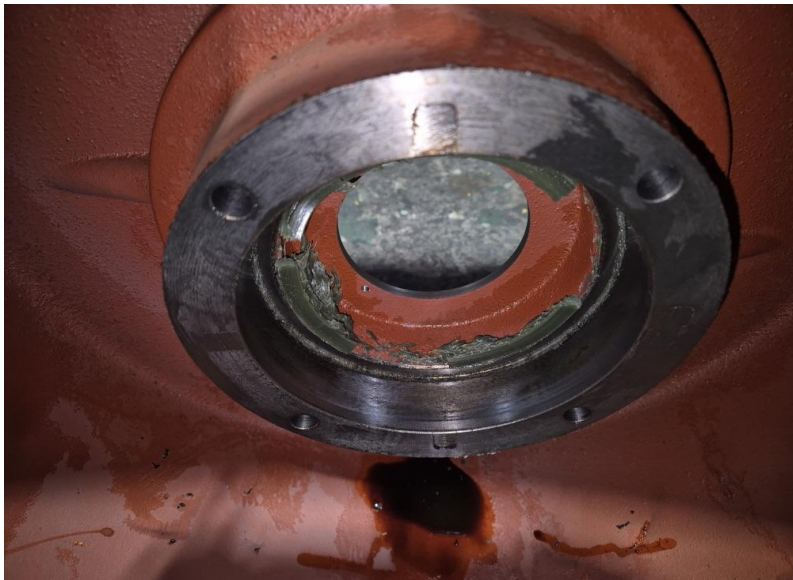
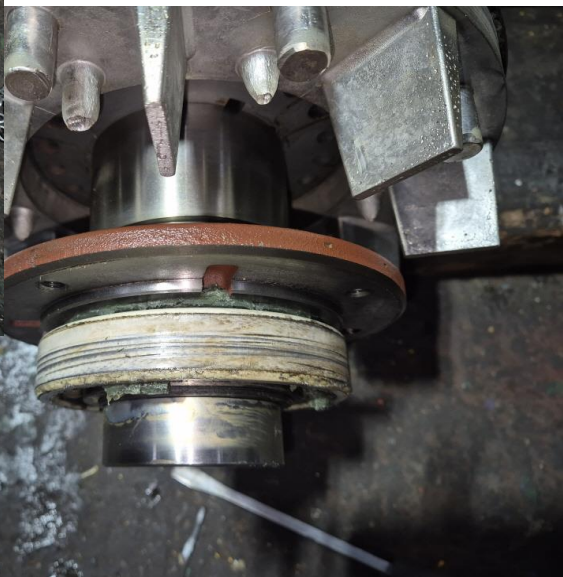
<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사
	
권선검사 SP-1	절연저항 이상 & 각 상별 권선저항
SP-1은 시운전 및 BLOWER만 보수함. 시운전 TEST 운전 REPORT 참조	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사
	
권선검사 SP-2	절연저항 이상 & 각 상별 권선저항
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사
	
냉각 구	막힘 현상

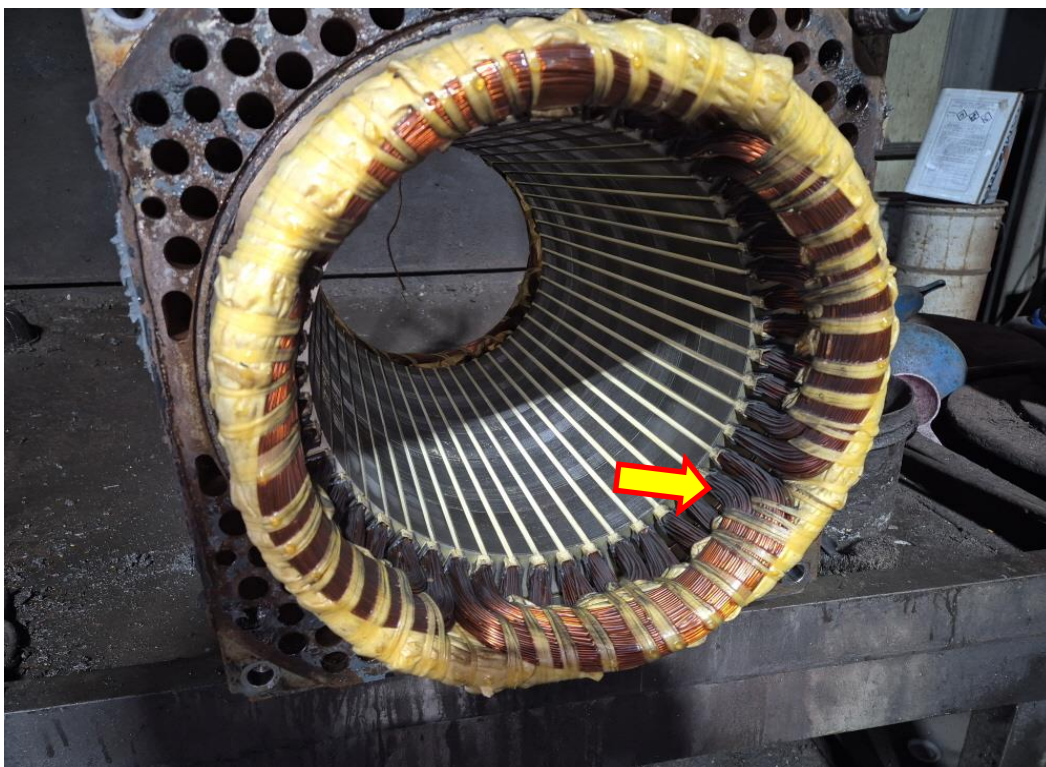
JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
Ass'y	분해전 기름때 및 냉각구 세척 실시	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
BRACKET	부하측 HOUSING검사 5/100으로 불량	

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
BRACKET	반 부하측 HOUSING검사 4/100으로 불량	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
ROTOR	분해 후 반부하측 절연BEARING	

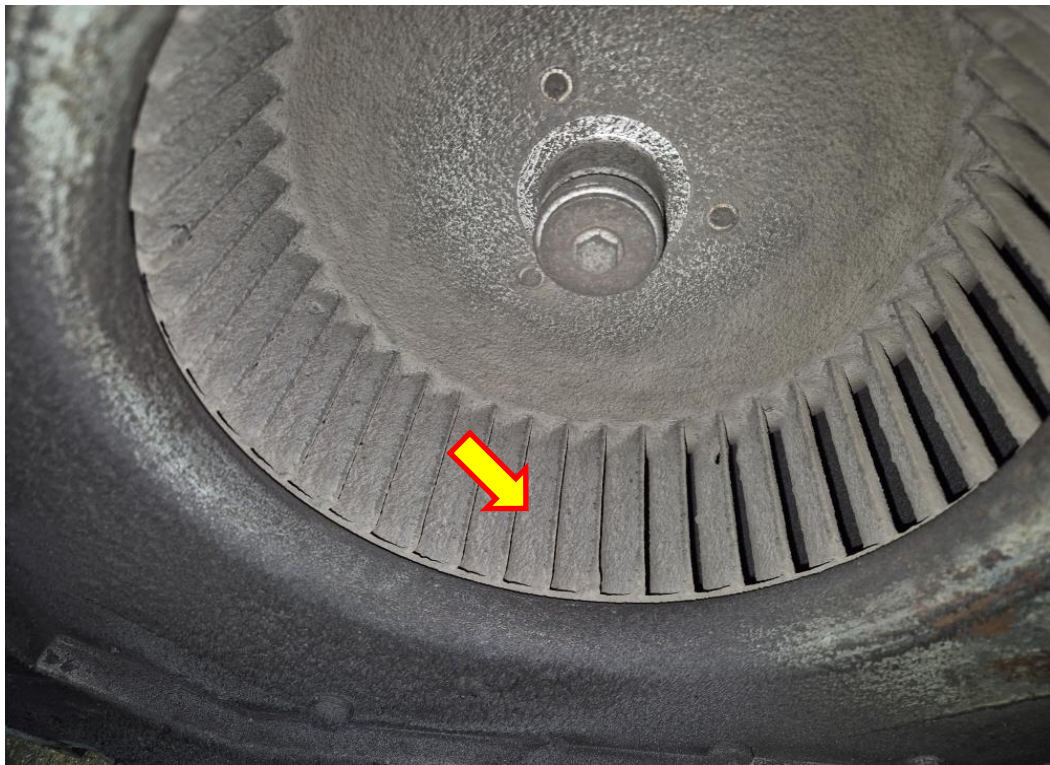
JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사



부하측	BEARING에 GREASE가 말라 없음
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사



STATOR 권체	분진은 있으나 권선 상태 양호
-----------	------------------

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
BLOWER	SIROCCO FAN에 분진이 쌓여 고착	
작업공정	147KW VECTOR MOTOR 입고검사	
		
BLOWER	분해 실시	