

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 풍력공장 권선형 MOTOR OVERHAUL 작업 9대

규격: 권선형 440V 75HP6P 60%ED 2대 외


REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BALANCING작업 UNBALANCE교정
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
 	
Ass'y	분해 전
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
Ass'y	분해 전

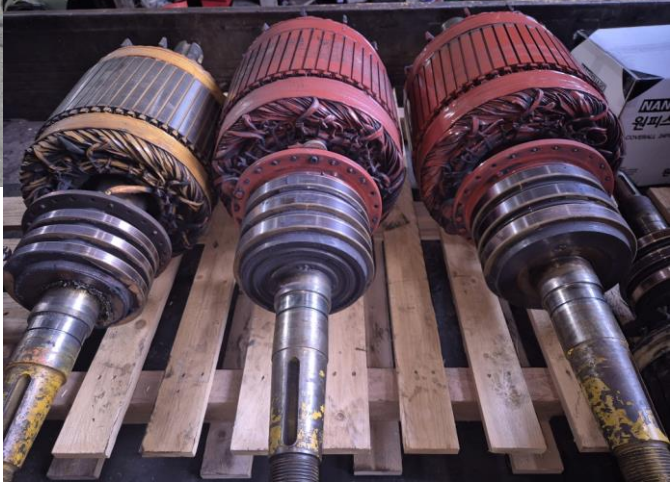JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
Ass'y	분해 실시 보권 & 주권
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
Ass'y	분해 실시 주행 & 횡행

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사	
		부하 주권 좌 부하 보권
BRACKET	부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량 2면	
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사	
		
BRACKET	주권 우 반 부하측 HOUSING 측정치 8/100로 불량	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
BRACKET	주행 좌1 부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
BRACKET	주행 좌2 부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사

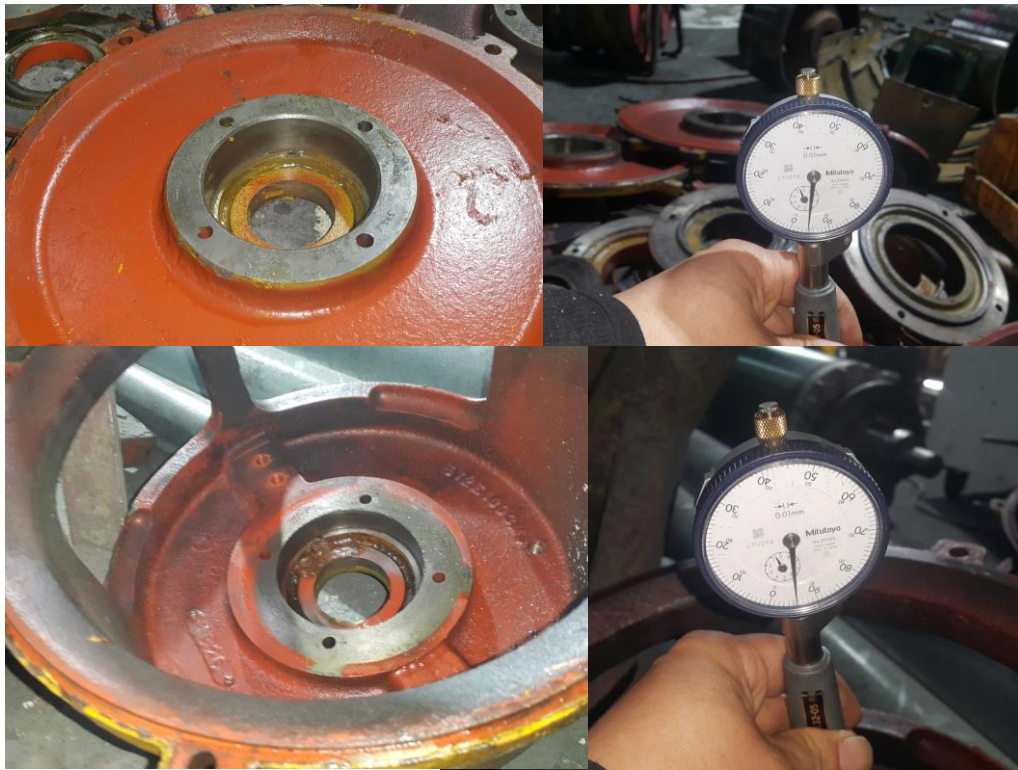

BRACKET	주행 우 1 부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사



BRACKET	주행 우 2 부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량
---------	----------------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
BRACKET	횡행 좌 부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 입고검사
	
소모품	BEARING 취외

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL
	
STATOR권체	스팀세척 실시
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL
	
ROTOR권체	스팀세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL
 	
권체	스팀세척 후 건조 실시
작업공정	권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL
 	
ROTOR권체	2차권선 Y COM실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL



권체

URETHANE MODIFIED ACRYLIC COATING 실시

작업공정

권선형 MOTOR 75HP 6P 외 OVERHAUL



BRACKET

주권 & 보권 HOUSING METALLIZING 연마 후검사 0/100