

# 작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: SPINDLE MOTOR RECONDITION

규격: AC SERVO 45KW 1150~3450 RPM

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING  
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING  
BEARING교환 조립  
양측 HOUSING 및 SHAFT 보수  
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

**KmR**  
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y

분해 전



작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사





권선검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
	
Ass'y	분해 실시
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
	
분해 실시	POSITION ENCODER SHAFT파손

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
 <p data-bbox="1059 506 1453 539">LOC TITE로 BONDING되어있습</p>	
분해 실시	BEARING부
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
	
BRACKET	부하측 HOUSING 측정치 4/100으로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
	
BRACKET	반부하측 HOUSING 측정치 4/100으로 불량
작업공정	AC SERVO MOTOR RECONDITION
	
STATOR 권체	세척 건조 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR RECONDITION
	
조립 부품	세척 실시
작업공정	AC SERVO MOTOR RECONDITION
	
BRACKET	부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



2020/07/03 09:13 AM



2020/07/03 09:13 AM

BRACKET

반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



2020/07/03 09:14 AM

ROTOR

POSITION ENCODER SHAFT복원

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION




조립부품

BEARING 예열삽입 조립 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION

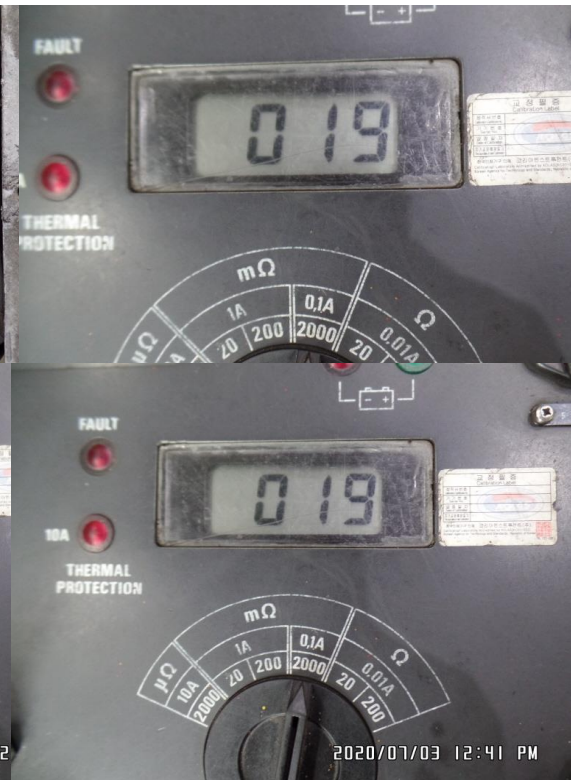

출고검사


절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION

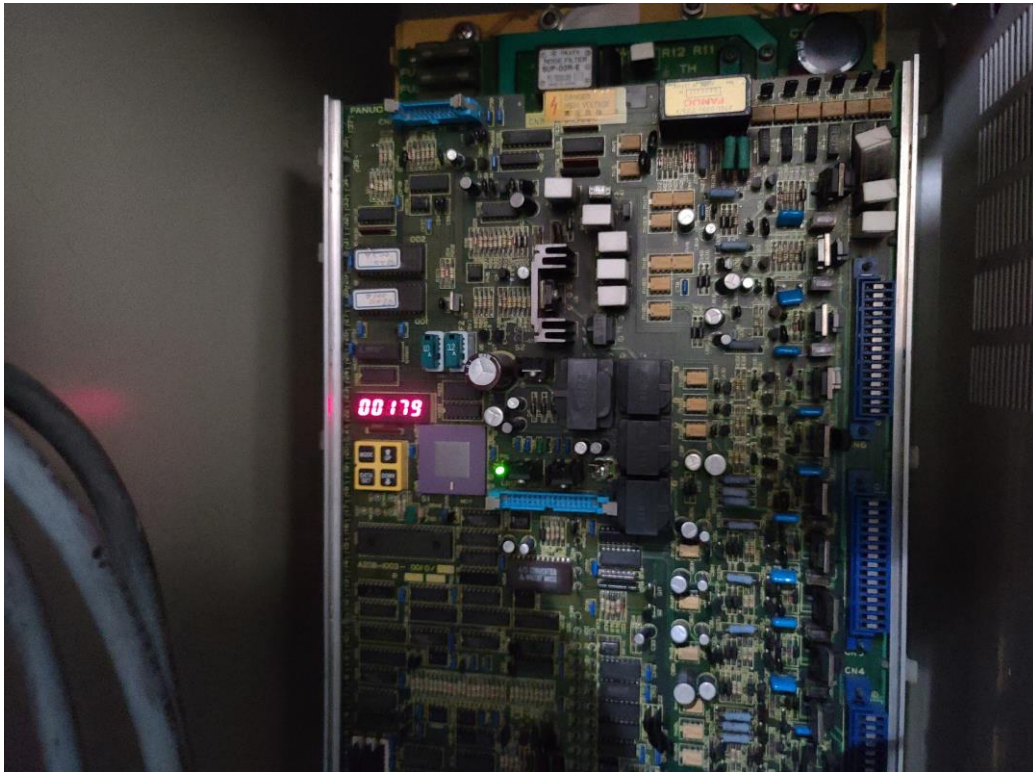

출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR RECONDITION



FAN MOTOR

절연저항 & 각 상별 권선저항