

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: 침수 MOTOR 정비

규격: DC MOTOR 222KW

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
COMMUTATOR 동심도 가공 및 UNDERCUTTING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 및 BRUSH 교환
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

KmR
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



계자 권체

분해 후

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



ARMATURE

분해 후

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



COMMUTATOR

조흔 현상

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



BRACKET

부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량

작업공정

DC MOTOR 222KW 입고검사



BRACKET


반 부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION

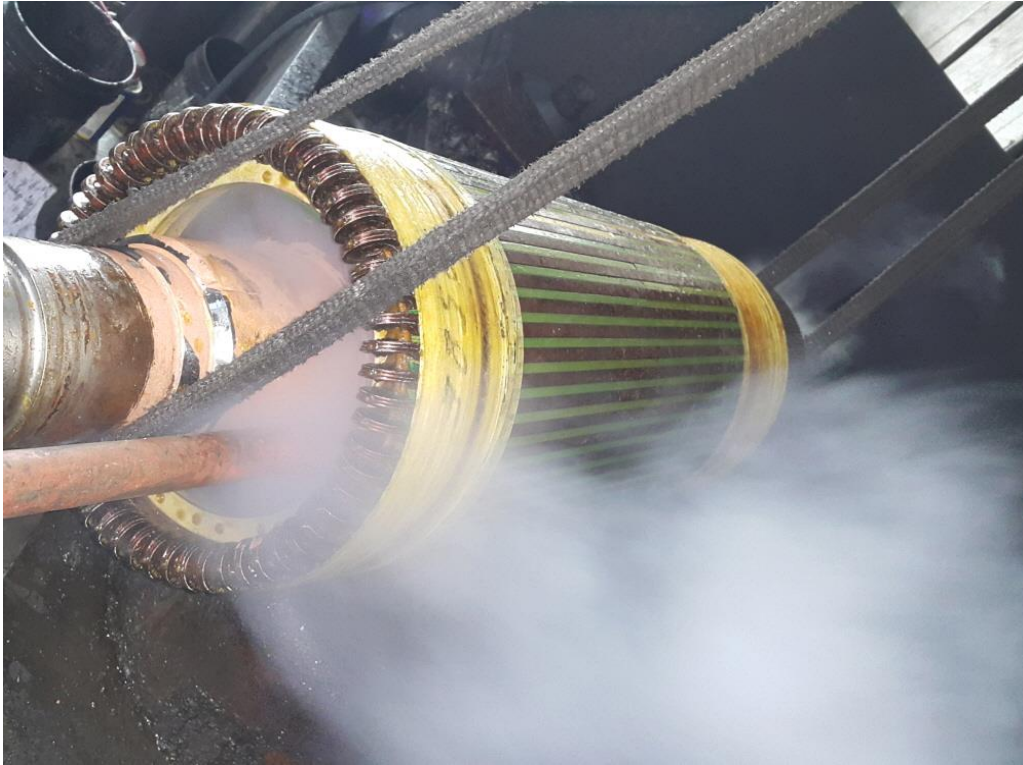

ARMATURE

스팀세척 실시

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



계자 권체

스팀세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



권체

세척 후 건조 실시

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



COMMUTATOR

동심도 가공 흡파기 및 UNDERCUTTING 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



BRACKET

부하측 HOUSING 보수 후 검사


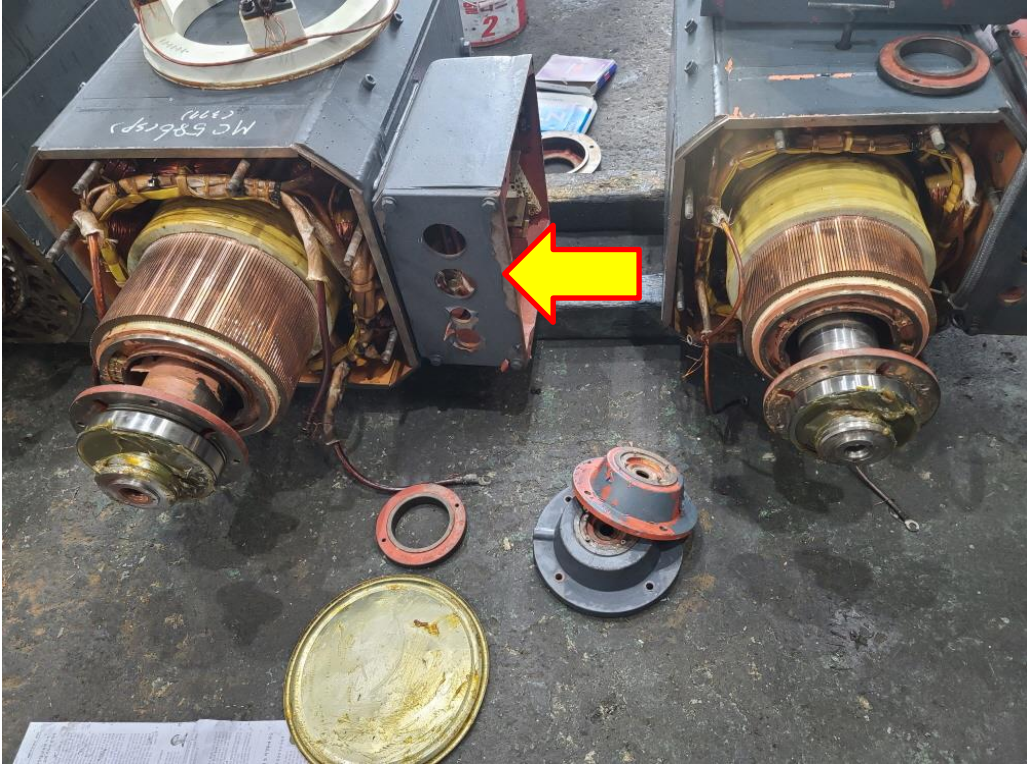
작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



BRACKET

반 부하측 HOUSING 보수 후 검사


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 222KW RECONDITION
	
소모부품	BEARING 예열삽입 실시
작업공정	DC MOTOR 222KW RECONDITION
	
Ass'y	조립 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION

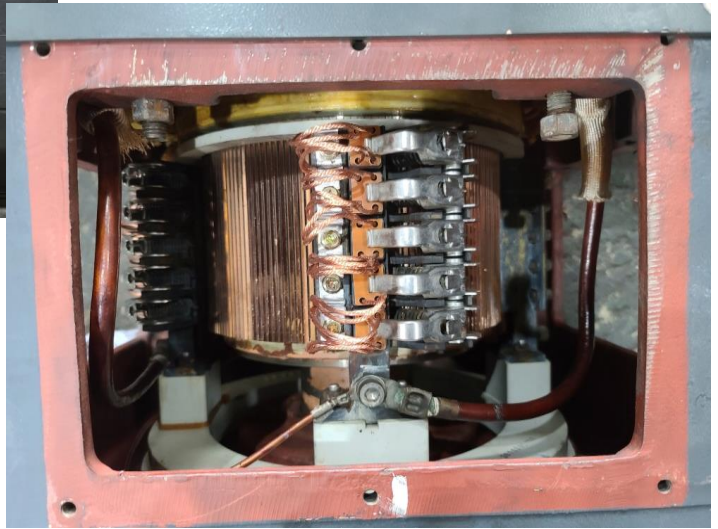

소모부품

BRUSH교환 실시 20AEA

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION

ARMATURE
절연저항



ARMATURE
권선저항

FIELD
절연저항



FIELD
권선저항

출고검사

절연저항 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



출고검사

ENCODER는 수리 불가하고 재고가 없어 구매가 안됩니다

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



출고검사

시운전 TEST실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



출고검사

출고검사 시운전 MONITORING

작업공정

DC MOTOR 222KW RECONDITION



Ass'y

출고검사 후

