

【서식 3】

작업결과 보고서

담당	차장

설비명:

작업기간	2021. 01.13~01.18	감독부서	전기부
200HP 4P	1 재권선작업	1	
	2 베어링 정비작업 6313	2	
	3 Housing육성가공 6313	2	
	4		
	5		
작업결과 확인	양호		

사진대장

			
입고검사	Ass'y 분해전	입고검사	절연저항 이상 & 각 상별 권선 저항
			
입고검사	분해 실시 권선 소손 부	입고검사	부하측 HOUSING 21/100로 불량



입고검사

번 부하측 HOUSING 5/100로 불량



STATOR권체

재 권선 실시



STATOR권체

재권선 후 예열 건조 실시



STATOR권체

절연건조 실시 후



조립부품

세척 실시




소모품

BEARING예열 삽입 실시



출고 검사 부하측 HOUSING 보수후 검사 0/100

출고 검사 반 부하측 HOUSING 보수후 검사 0/100

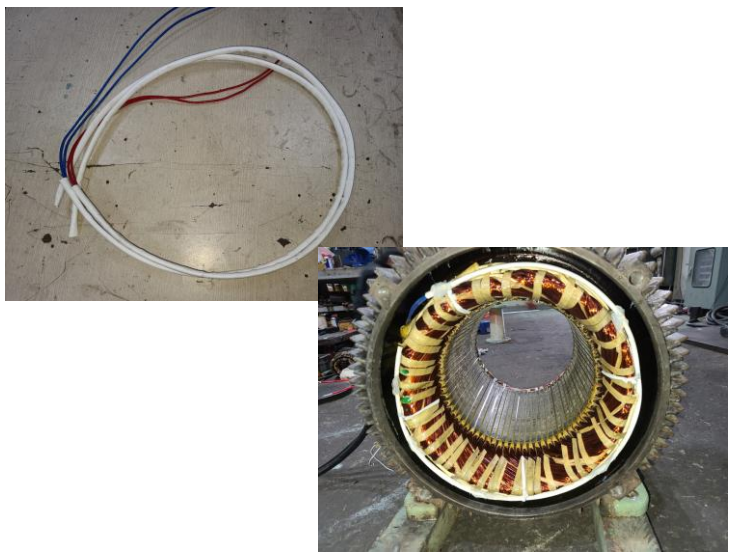

제습 HEATER SILICONE TUBE 재 절연 포설 실시

조립 부품 FAN COVER고경 BRACKET 4EA교환




2회감아 220V
실 CURRENT는 0.45A

2회감아 220V

출고 검사 반 부하측 제습 HEATER CURRENT검사

출고 검사 부하측 제습 HEATER CURRENT검사

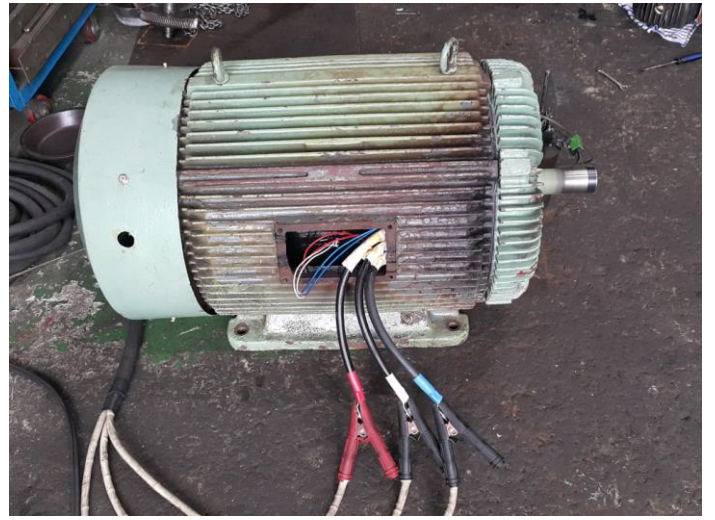

출고 검사

절연저항 및 각상별 권선저항

출고 검사

시운전 TEST 실시



반부하

부하



출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

출고 검사

진동 검사



출고 검사

소음 검사



출고 검사 후

COLOR PAINTING