

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: 제강공장 전기로 냉각탑 공급펌프
규격: AC MOTOR 66KW 6P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



권선검사

절연저항 & 각 상 LINE별 권선저항 동일

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사




Ass'y

외부 세척 후 분해 실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사

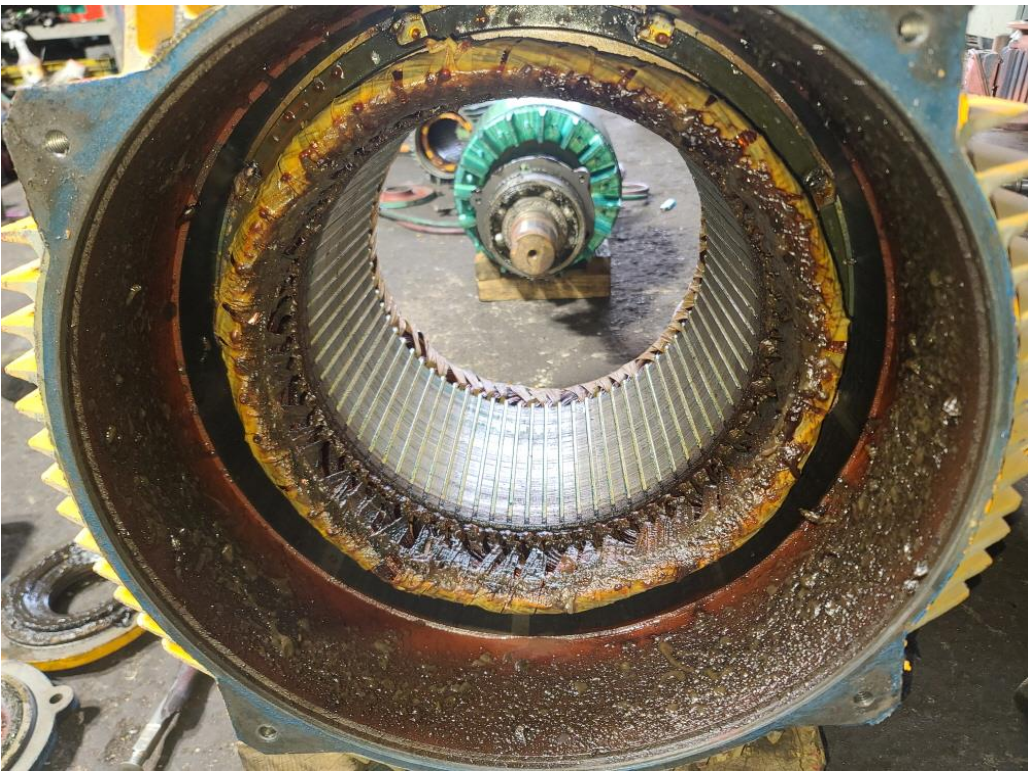

STATOR권체

분해 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



BRACKET	부하측 HOUSING 검사 5/100으로 불량
---------	---------------------------

작업공정	AC MOTOR 66KW 6P 입고검사
------	-----------------------



BRACKET	반 부하측 HOUSING 검사 5/100으로 불량
---------	-----------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION
	
STATOR권체	세척 후 절연건조 실시
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION
	
BRACKET	부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



BRACKET

반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



조립부품

세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



STATOR권체

URETHANE MODIFIED ACRYLIC COATING 실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



ROTOR


BEARING 예열 교환실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION

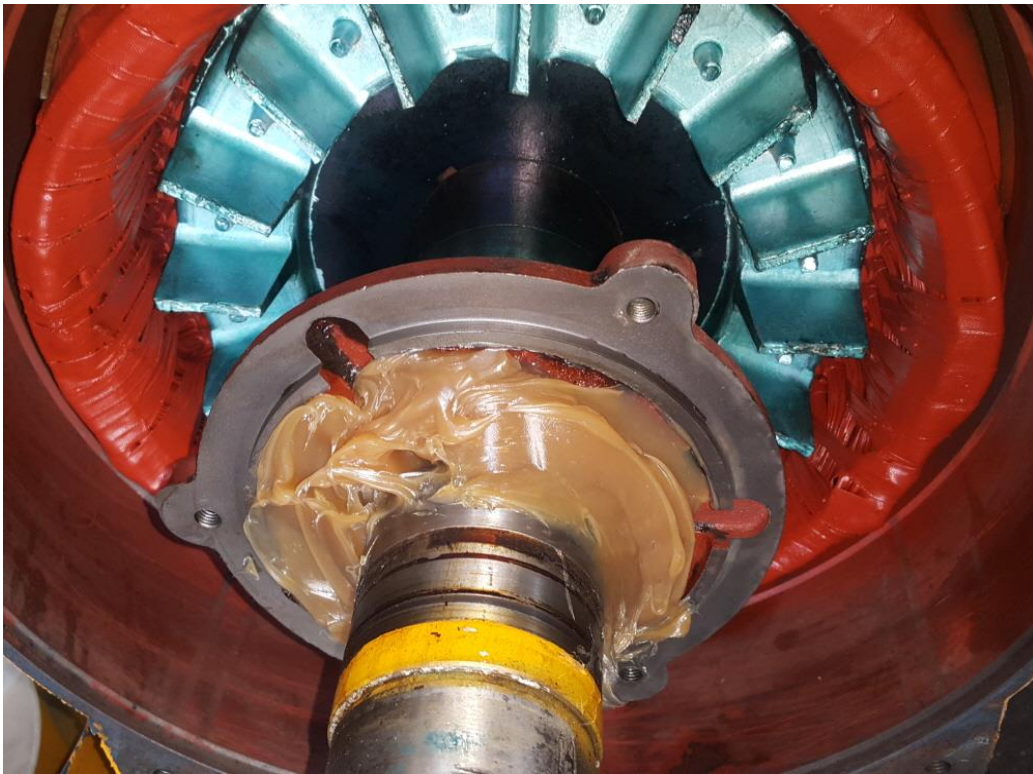

Ass'y

GREASE CHARGING 조립실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

절연저항 & △시 각상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

△로 시운전 TEST 실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

△로 시운전 TEST 운전 CURRENT

