

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 제강공장 전기로 냉각탑 공급펌프

규격: AC MOTOR 66KW 6P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING METALLIZING 연마
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



권선검사


절연저항 & 각 상 LINE별 권선저항 동일

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사

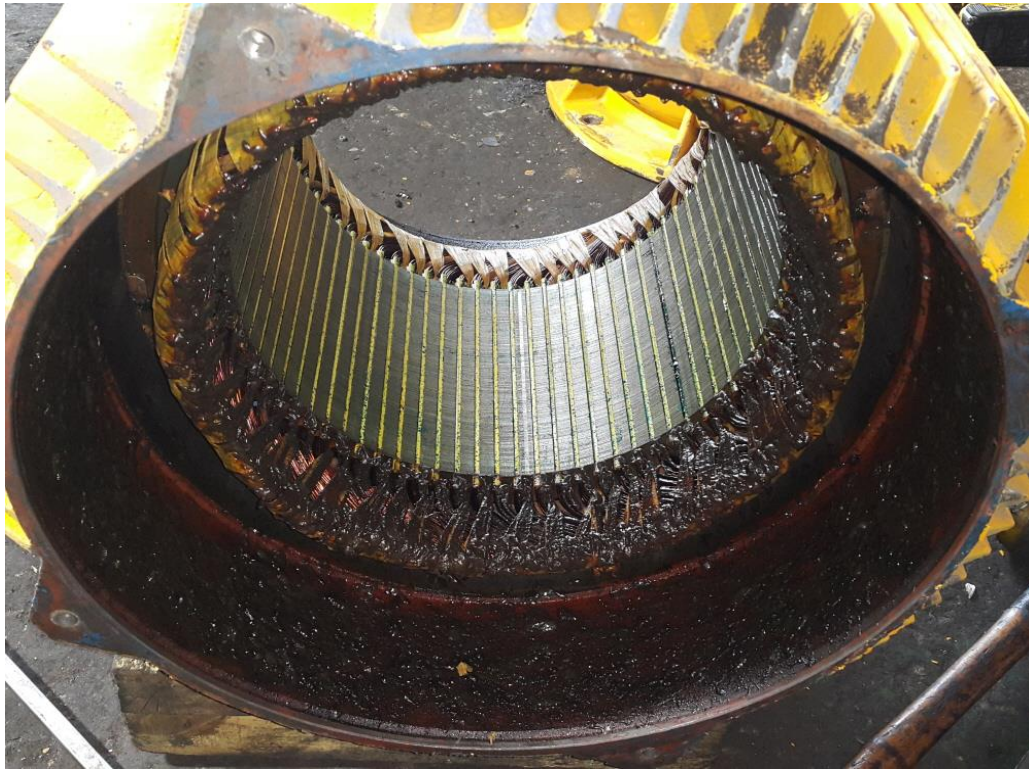

STATOR권체

분해 후

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



BRACKET

부하측 HOUSING 검사 8/100으로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P 입고검사



BRACKET

반 부하측 HOUSING 검사 5/100으로 불량

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



STATOR권체

세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



STATOR권체

절연건조 실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



BRACKET

부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100
작업공정	AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION
	
조립부품	세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION

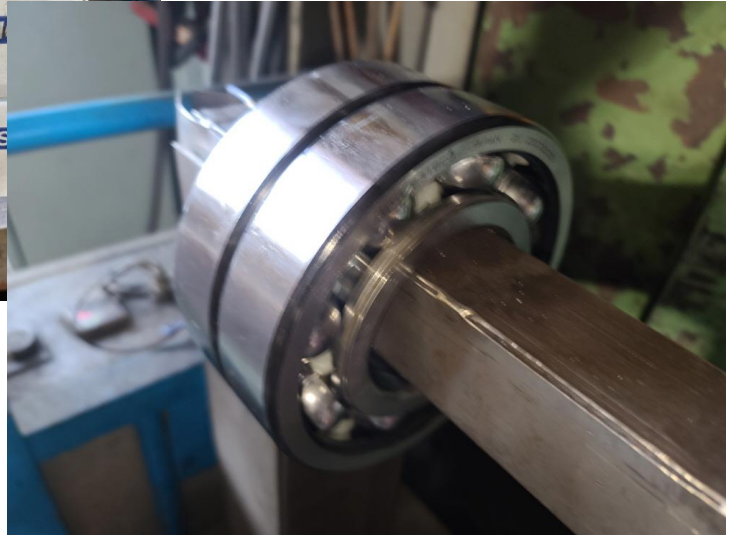

ROTOR

BEARING 예열실시

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



ROTOR

GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

절연저항 & △시 각상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

△로 시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



출고검사

△로 시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 66KW 6P RECONDITION



Ass'y

출고검사 후

