

【서식 3】

작업결과 보고서

담당	차장

설비명:

작업기간	0		감독부서	기술지원실 연료설비부
	1 MOTOR COIL권선	200HP4P	1	
	2 BEARING정비	NU319	1	
	3 BEARING정비	6313	1	
	4 HOUSING육성가공	NU319	1	
	5 HOUSING육성가공	6313	1	
작업결과 확인	양호			

사진대장

			
Ass'y	분해 전	입고검사	절연저항 & 각 상별 권선저항 이상
			
입고검사	제급 HEATER 검사 병렬일때	입고검사	분해후 권선부



입고검사

권선 소손부



입고검사

부하측 HOUSING 검사 5/100로 불량



입고검사

반 부하측 HOUSING 검사 5.5/100로 불량



STATOR 권체

예열건조 및 절연건조 실시



STATOR 권체

BANDING 및 예열건조 실시



STATOR 권체

절연건조 실시 후




부하 HOUSING

METALLIZING 연마 후 검사 0/100



반부하 HOUSING

METALLIZING 연마 후 검사 0/100

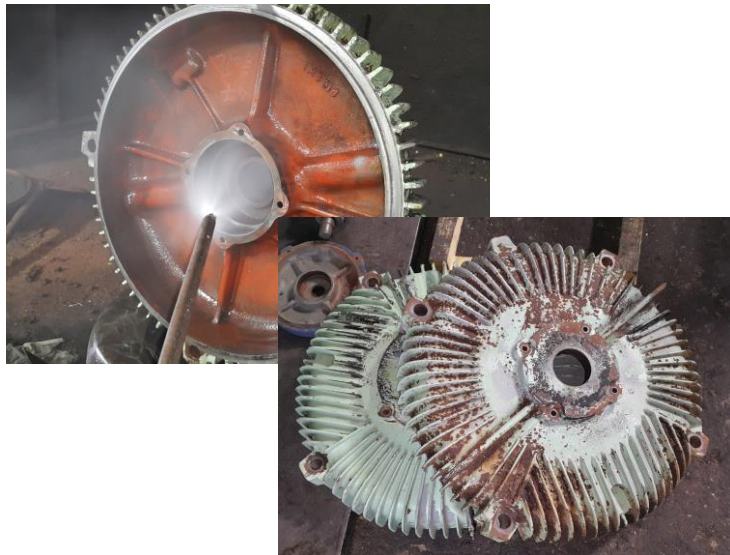

조립부품

세척 실시



ROTOR

BEARING 예열교환 실시




조립부품

불량부품 교환



출고 검사

MOTOR 절연저항 & 각 상별 권선저항

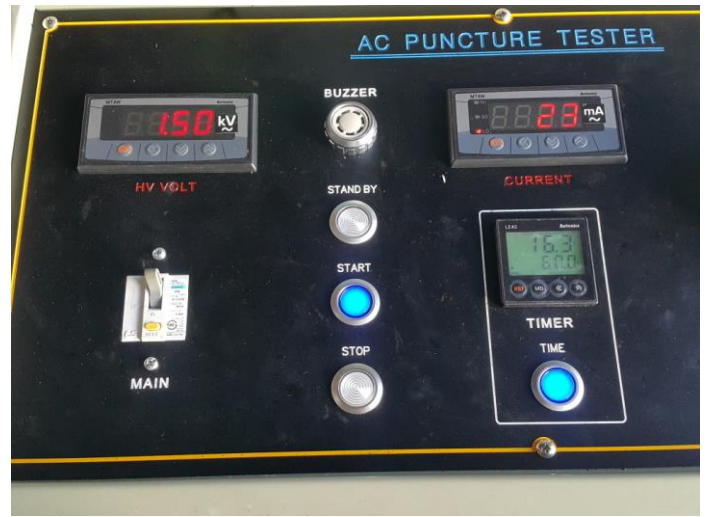


출고 검사

HEATER 220V 병렬일때 CURRENT

출고 검사

절연내력 시험

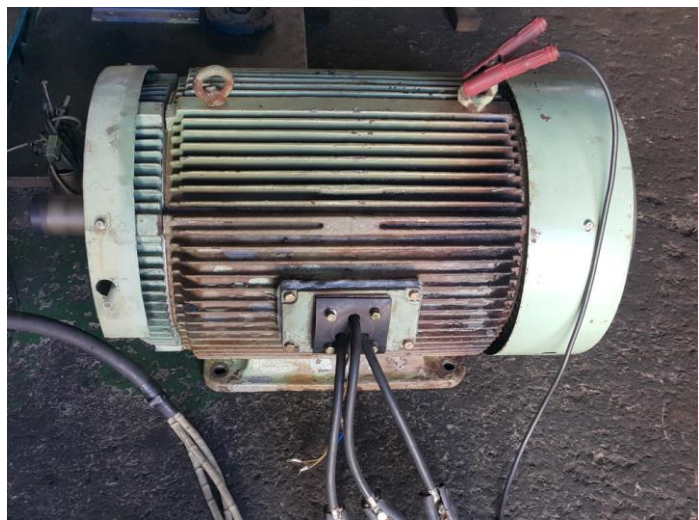

출고 검사

시운전 TEST 실시

출고 검사

시운전 TEST 운전 CURRENT



부하

반 부하

소음

출고 검사

소음 & 진동검사



출고 검사 후

COLOR PAINTING