

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: AC MOTOR OVERHAUL 6대

규격: AC MOTOR 110KW 4P 440V(4대) & 22KW2P & 11KW4P

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
HOUSING METALLIZING 연마
BEARING교환 조립
출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING




<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사	
		
Ass'y	분해 전	
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사	
		
Ass'y	분해 전	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사

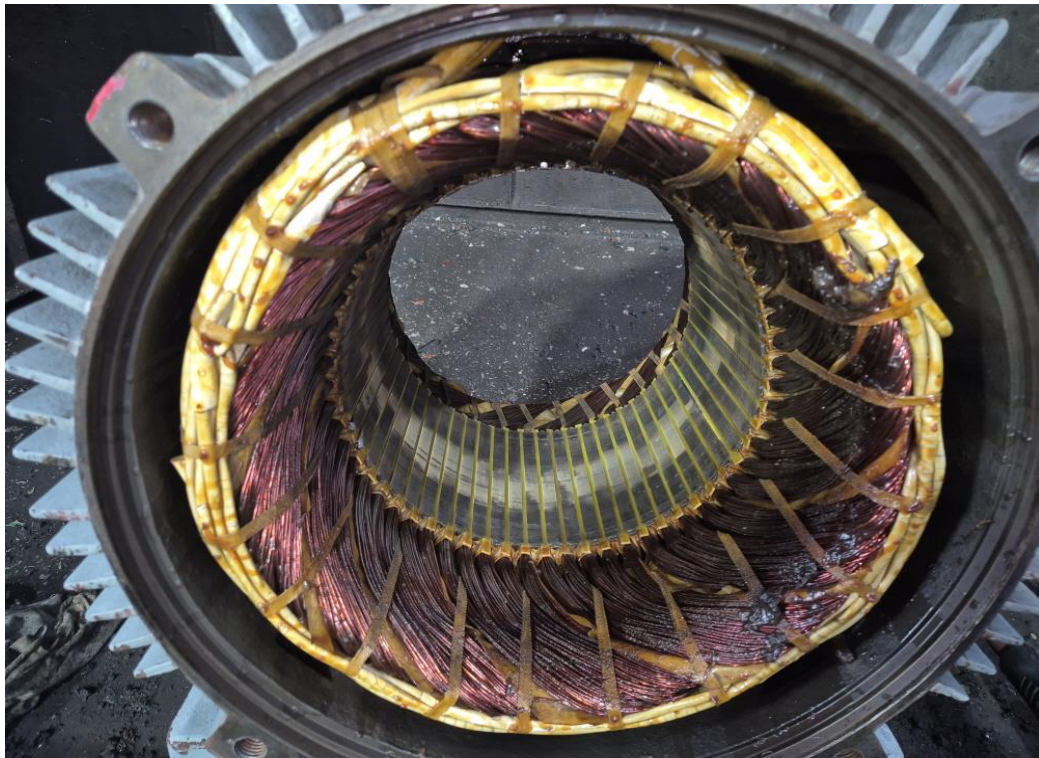

110KW	분해후 권체
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사



22KW	분해후 권체
------	--------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사
	
11KW	권선 소손으로 재권선 실시
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사
 	
BRACKET	외자 110KW 부하측 HOUSING 측정치 6/100으로 불량

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사
	
BRACKET	외자 110KW 부하측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사
	
BRACKET	22KW 양측 HOUSING 측정치 5/100으로 불량


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사




BRACKET	11KW 양측 HOUSING 측정치 5~6/100으로 불량
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 입고검사



소모품	BEARING 취외
-----	------------

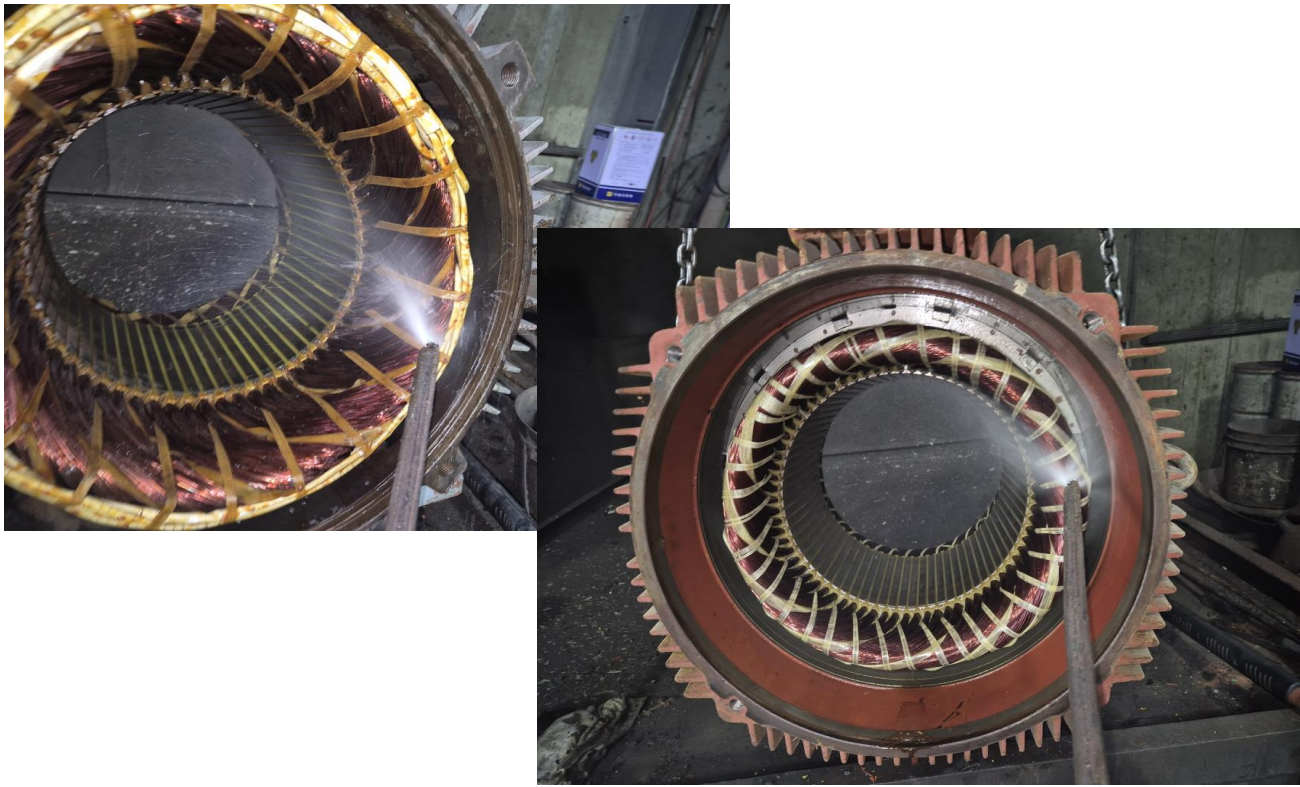JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
STATOR 권체	세척 실시
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
STATOR 권체	세척 후 건조실시

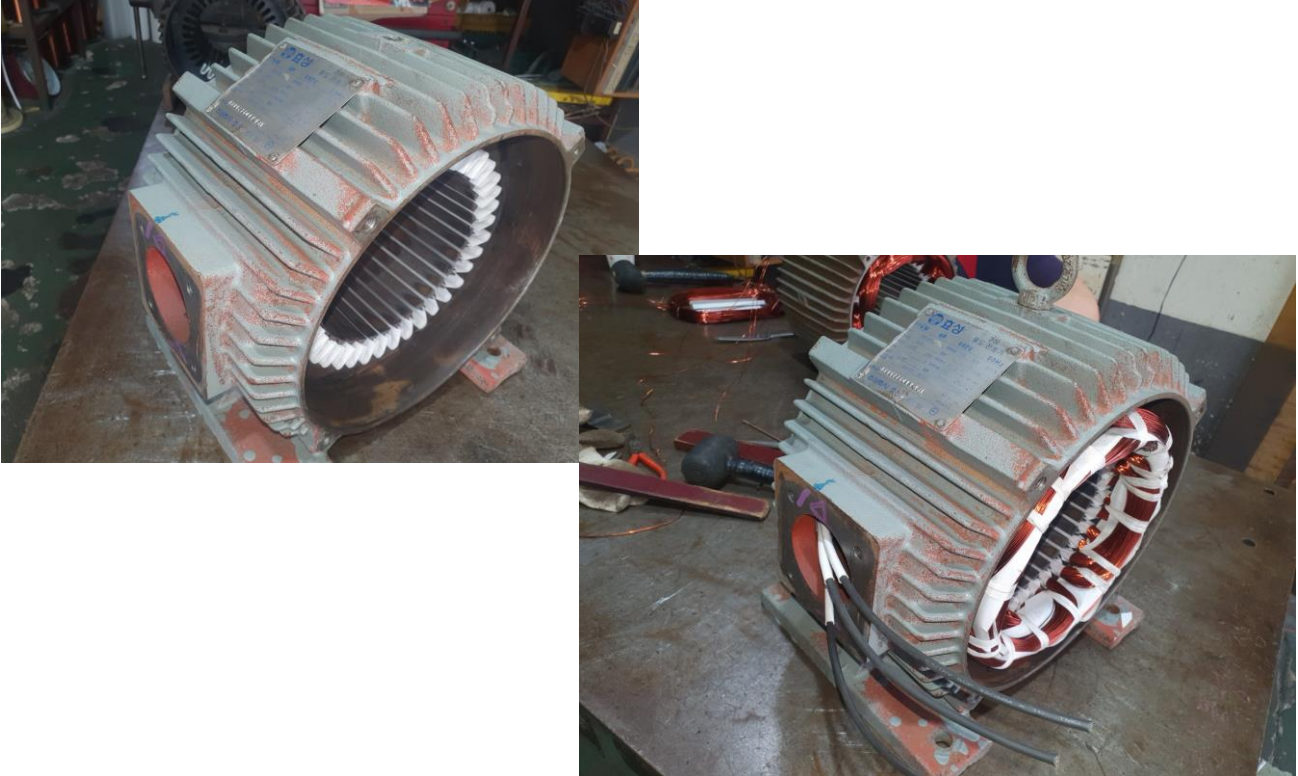JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
STATOR 권체	11KW 채권선 실시
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
BRACKET	110KW 부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 3면

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL



BRACKET	110KW 부하측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL



BRACKET	22KW 양측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100
---------	---


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
BRACKET	11KW 양측 HOUSING METALLIZING 연마 후 검사 0/100
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
ROTOR	BEARING교환 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
 	
소모품	BEARING 예열교환 실시
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
조립부품	효성 110KW 절연저항 & 각상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
출고검사	효성 110KW 절연저항 & 각상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
출고검사	효성 110KW 시운전 TEST 실시 운전 CURRENT

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
출고검사	외자 110KW 절연저항 & 각상별 권선저항
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL
	
출고검사	외자 110KW 시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL

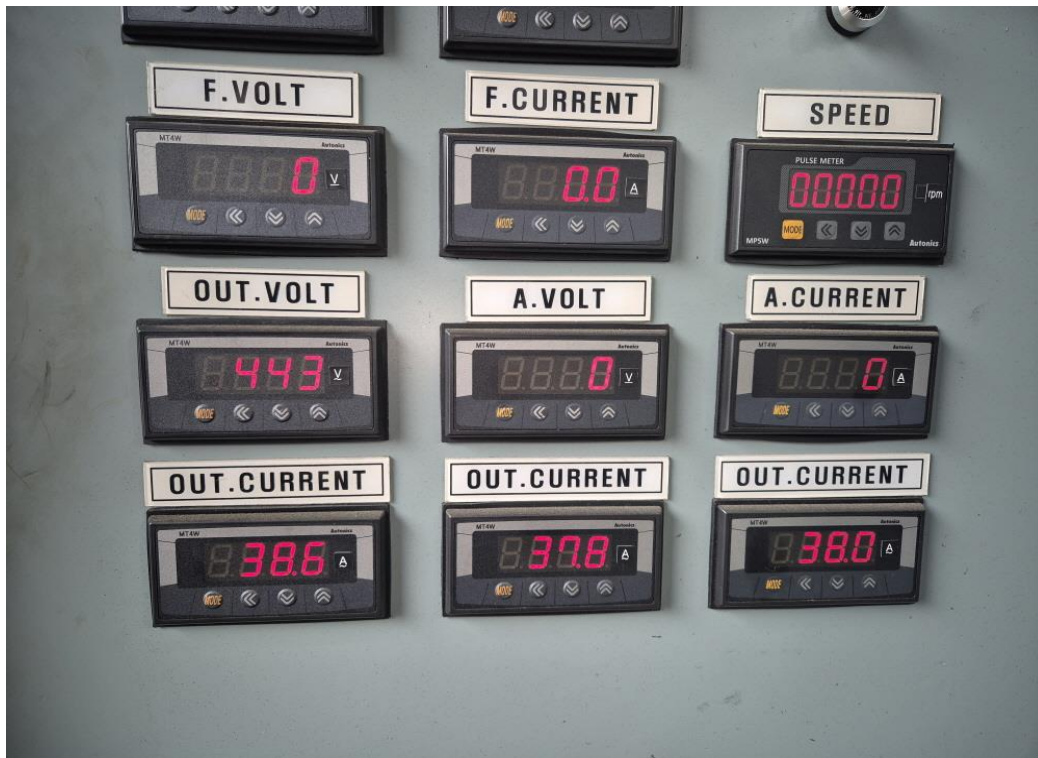

출고검사	외자 110KW 시운전 TEST 실시 운전 CURRENT
작업공정	AC MOTOR 110KW 외 OVERHAUL



출고검사 후	COLOR PAINTING
나머지는 CHECK LIST 참조	