

작업공정사진철

고객명:

공사명: FANUC SPINDLE MOTOR

규격: VECTOR 1500~600RPM


REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양측 HOUSING BUSHING가공 보수
SHAFT COUPLING METALLIZING 연마
BLOWER BEARING 교환
BEARING교환
입 출고검사 시운전 TEST




<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사
	
권선검사	절연저항 & 각 상별 권선저항 동일

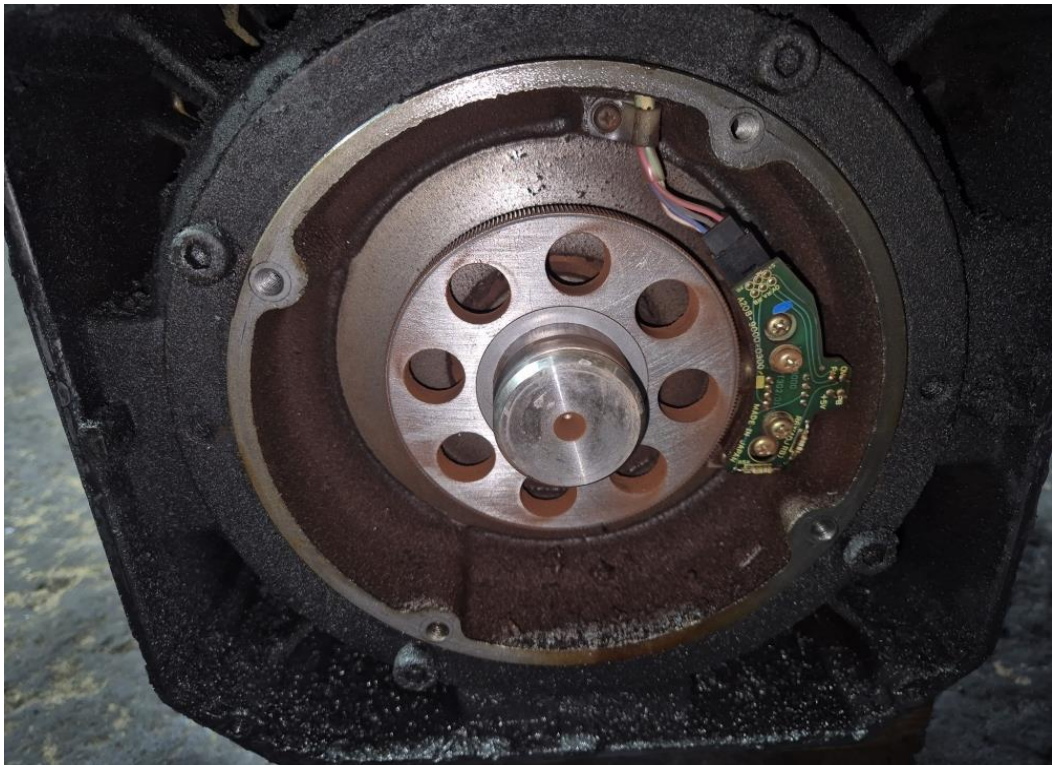JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사
	
COUPLING 부	KEY & SHAFT 약 1mm가량 편심 마모
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사
	
Ass'y	반 부하측 분해 실시 HOUSING마모로 철분이 많이 흘러 나옴

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사

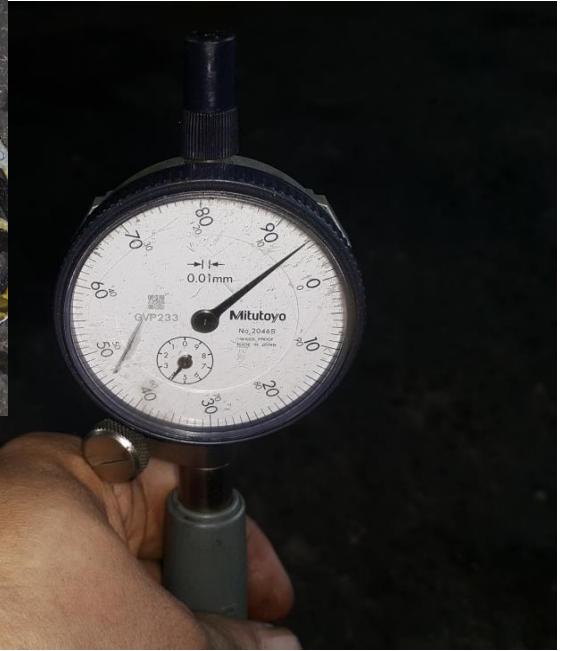

BRACKET	부하측 HOUSING 측정치 5/100로 불량
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사

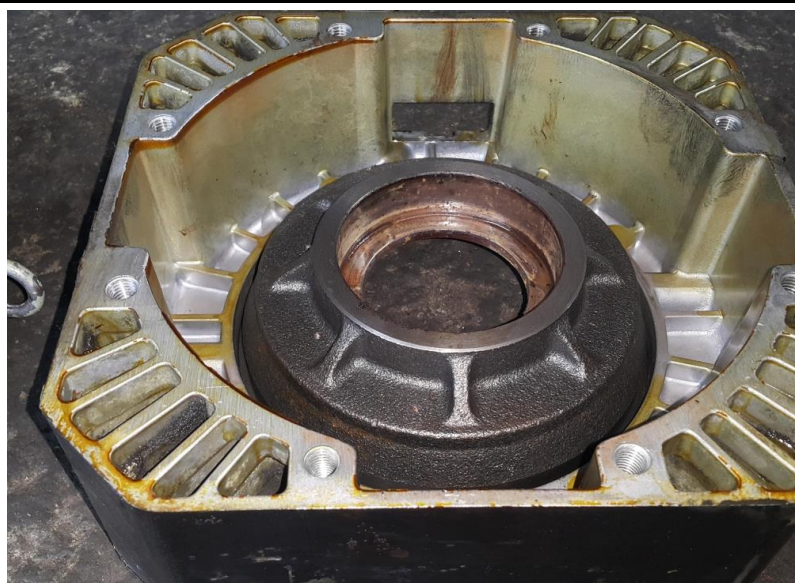


BRACKET	반 부하측 HOUSING 측정치 17.5/100로 불량
---------	--------------------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
STATOR 권체	기름때 세척 실시
작업공정	VECTOR MOTOR 입고검사
	
STATOR 권체	세척 후 건조실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
냉각 FAN	BEARING교환 실시
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
BRACKET	부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
BRACKET	반 부하측 HOUSING 보수 후 검사 0/100
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
ROTOR	BEARING 예열교환 실시

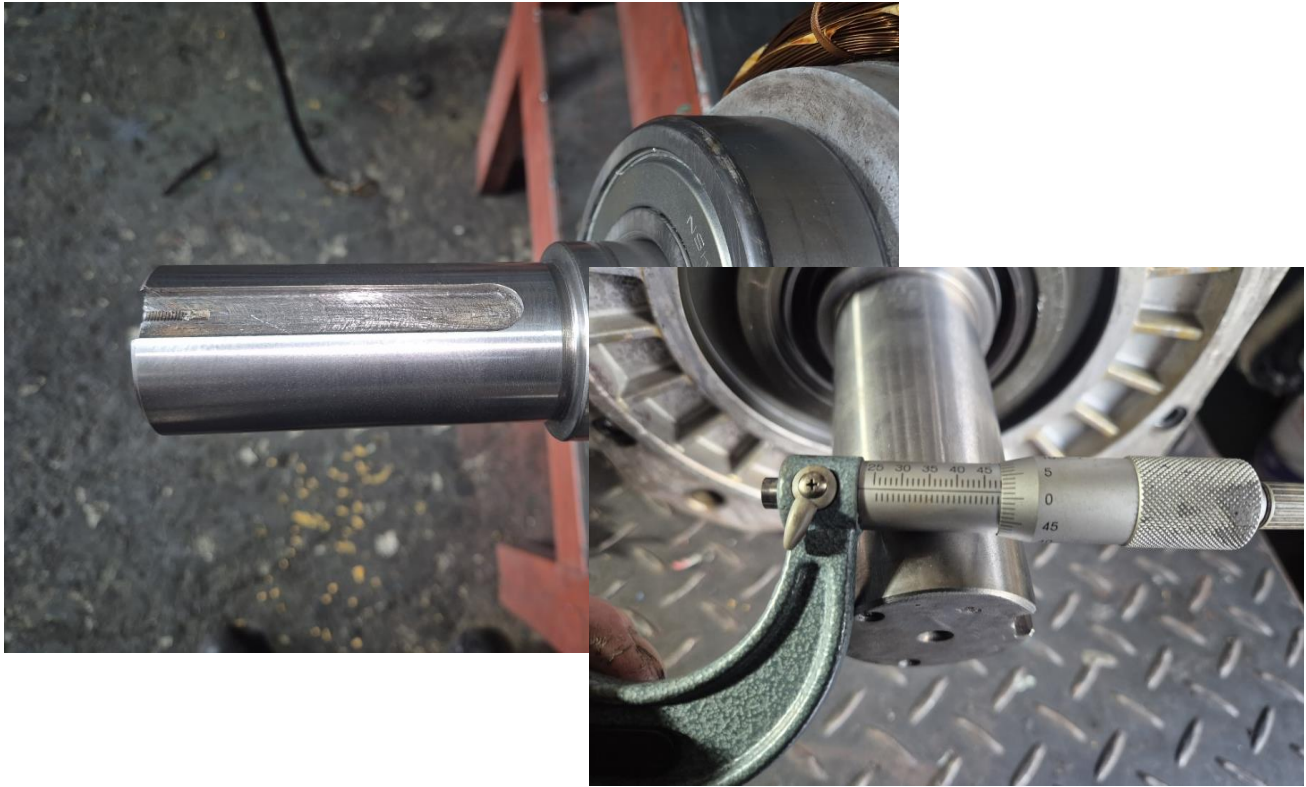JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
COUPLING 부	SHAFT METALLIZING 연마 후 검사 1.5/100
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL
	
출고검사	절연저항 & 각상별 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL



출고검사	시운전 TEST 실시
작업공정	VECTOR MOTOR OVERHAUL

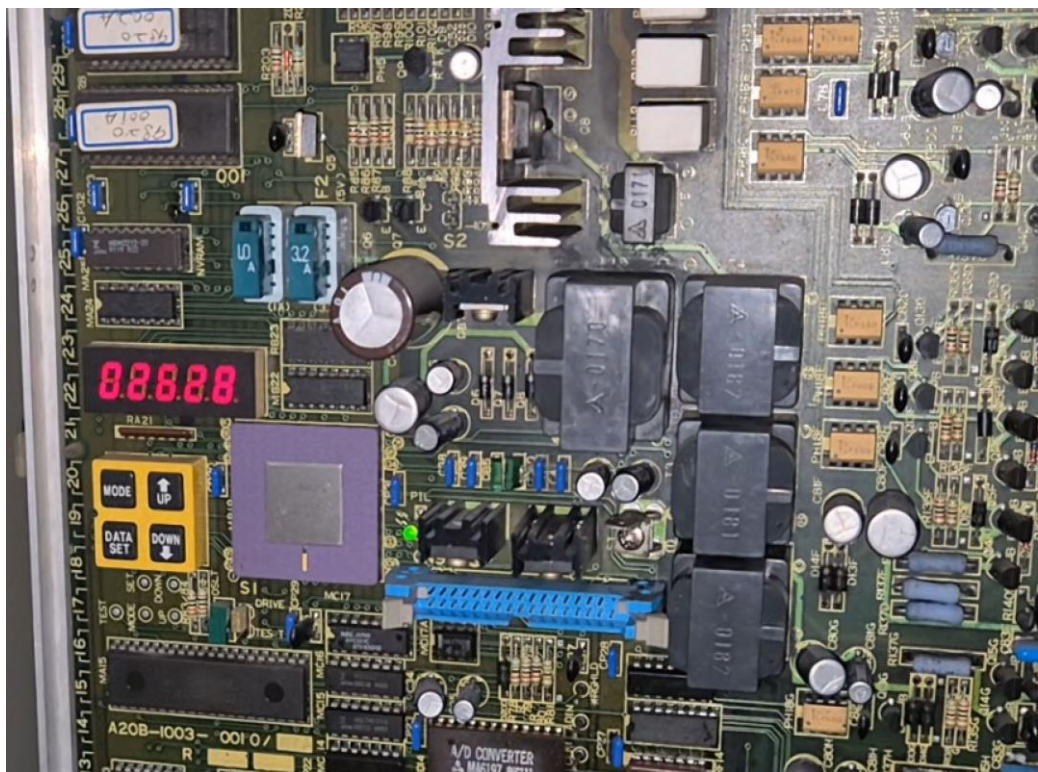

출고검사	시운전 TEST 운전 SPEED
------	-------------------